

МОНТАЖ ТРУБ ППУ

САЙВЕРХОТ

4 ИНСТРУКЦИИ



Содержание

→ Качество материалов	2
→ Составы комплектов заделки стыка	3
→ Монтаж термоусадочной муфты	7
→ Монтаж оцинкованного кожуха	15
→ Монтаж пенопакета	18
→ Монтаж СОДК	23

Качество материалов по ГОСТ 30732-2020

→ срок службы стыков, изолированных по нашим инструкциям, составляет не менее 30 лет (п. 4.22)

→ компоненты ППУ расфасованы в удобные пенопакеты с соблюдением необходимой пропорции для качественной изоляции каждого стыка (п. 5.2.12.5)

→ изоляция соответствует п.5.1.4 — показатели плотности, прочности, водопоглощения, теплопроводность и пр. достигают нужных для бесперебойной эксплуатации величин

Состав КЗС (т)

КЗС (т) — комплект заделки стыка с термоусаживаемой муфтой



Состав КЗС (эл)

КЗС (эл) — комплект заделки стыка с электронагревательным элементом



Состав КЗС (ц)

КЗС (ц) — комплект заделки стыка с оцинкованным кожухом



Состав КЗС [с] ★

КЗС (с) — комплект заделки стыка с супермощным составом

- ★ Укомплектуем заказ необходимыми инструментами по вашему требованию: например, аппаратом для электромужтовой сварки или стяжными ремнями.
- ★ Дополним заказ оборудованием системы ОДК: детекторами и локаторами повреждений, коммутационными терминалами, инструментами, коврами, тестерами.

Монтаж термоусадочной муфты

Термоусадочная муфта входит в состав комплекта заделки стыков, поэтому для ее установки вам так или иначе понадобятся все компоненты КЗС (т/эл)

→ Условия

- Участок теплотрассы должен быть опрессован;
- Температура воздуха не ниже -10°C ;
- Место проведения работ оборудовано навесом, защищающим от влажности и осадков.

→ Подготовка

- Наденьте муфту на трубу

Проверьте изоляцию, протрите рабочие поверхности ветошью и обезжирьте. Это влияет на адгезию — сцепление полимеров муфты и оболочки.

- Подготовьте приямки

Для комфортной работы достаточно вырыть в обе стороны 0,7 метров в ширину и 0,4 метра в глубину.

- Сварите неизолированные внутренние трубы

- Проверьте прочность сварных стыков

Должны выдерживать давление до 1,6 МПа.

Монтаж термоусадочной муфты

- 1 Очистите внешнюю трубу-оболочку на 450-700 мм. Неизолированную внутреннюю трубу почистите от грязи и образовавшейся ржавчины щёткой, а при необходимости покройте антикоррозийным покрытием.
- 2 Пока вы транспортировали ППУ-трубы на объект, изоляция на торцах могла пропитаться влагой. Удалите ее вглубь на 1,5-2 сантиметра – так пенополиуретан, который покроеет полость муфты, и заводской слой ППУ надежно склеятся. Если же влага проникла в полиуретан глубже, его удаляют или высушивают.

После зачистки слоя ППУ, соедините проводники СОДК по инструкции (стр. 24).



Монтаж термоусадочной муфты

- 3 Далее обработайте муфту и внешнюю трубу наждачной бумагой и обезжирьте на 200 мм в обе стороны. Очищенные шероховатые поверхности будут лучше свариваться.




Монтаж термоусадочной муфты

→ 4 Отметьте риски по будущим краям муфты. Рулеткой отцентрируйте ее по отношению к оси стыка. Помните, что **нельзя** пользоваться мелом, для разметки полиэтилена лучше использовать маркер. Прогрейте пропаном поверхность ПЭ-оболочки с обеих сторон до 120 °С. Обратите внимание, при перегреве начнут появляться пятна — этого допускать не нужно. Следите за плавностью пламени.

→ 5 Наложите адгезивную монтажную ленту армированным слоем вверх. Обеспечьте нахлест по меткам на 5-10 мм и запас адгезива в зоне сцепления оболочки и муфты — на 10-30 мм.

Для качественного монтажа труб с диаметром оболочки свыше 400 мм вместо адгезивной ленты используют электронагревательные элементы, которые входят в состав КЗС (эл).

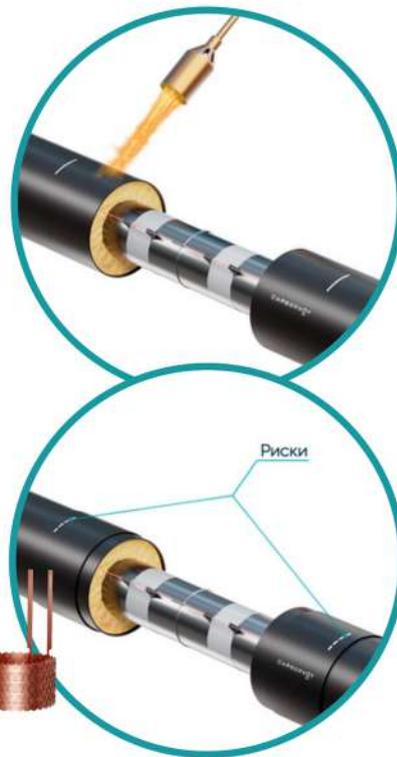

Монтаж термоусадочной муфты

- 6 Снимите с муфты белую пленку и передвиньте ее вровень с отметками. Вновь очистите и обезжирьте место усадки на 150 мм, чтобы достичь полного прилегания. Сверху **сделайте отверстие \varnothing 25 мм** для заливки полиуретан-компонентов и вывода воздуха. **Равномерно, постепенно, по кругу нагревайте край муфты.** Вы заметите, что он **стягивается**. Прогревайте, пока край не размягчится (работайте в перчатках). Ту же процедуру повторите с другим краем.
- 7 Далее повторяйте действия до конца усадки. Главное: **следите за плотным прилеганием, изделие не должно задирается и сминаться.** Когда муфта остынет, **нагрейте ее снова.** Для упрочнения стыка **проклейте край изделия термолентой и прогрейте до сплошного расплавления термокля и выступления его из-под торцов муфты по всему периметру.**



Монтаж термоусадочной муфты

- 8 Когда она остынет, проведите опрессовывание: в отверстие поместите опрессовщик и накачайте воздух под давлением 0,5 бар. 5 минут выдерживайте давление.

Что делать, если давление падает?

- 1) Мыльным раствором определите места плохого сцепления оболочки и муфты;
- 2) Снова прогрейте эти места горелкой;
- 3) Повторите испытания.

- 9 Залейте компоненты ППУ по инструкции (стр. 19).



Монтаж термоусадочной муфты

→ 10 Закупорьте отверстие дренажной пробкой, она выдавит лишний воздух. Когда вы заметите небольшое вытекание компонентов — значит, пенополиуретан полностью заполнил объем изделия. За 10-15 минут пенополиуретан затвердеет и можно будет зачистить поверхность от пены, обработать отверстие конусной фрезой.

→ 11 В очищенное отверстие заварите пробку из полиэтилена. Для этого вставьте ее во внутренний конус разогретого до 240 °С стального инструмента, а наружный конус вставьте в отверстие муфты и вдавите, углубив на 2 мм. 20 секунд подержите заглушку под давлением, пока не затвердеет расплавленный полиэтилен.



Монтаж термоусадочной муфты

→ * Примечания по усадке муфты диаметром свыше 315 мм

→ Для центровки применяют клинья, чтобы избежать перекосов.

→ Сверлят два отверстия: для компонентов и пробки.


→ Клинья удаляют после прогрева и уменьшения зазора между муфтой и оболочкой до 5-7 мм. После удаления клиньев процесс прогрева продолжается.

→ Дополнительно прогревают торцы муфты в течение 15 минут при t 120 °С, если ее толщина свыше 7 мм. Для защиты стягивают края бандажными ремнями. После остывания их снимают и накладывают термоленту.



Монтаж оцинкованного кожуха

- 1 Подготовьте поверхность оболочки. Оболочку в месте стыка при необходимости просушите с помощью газовой горелки, очистите от загрязнений жёсткой щёткой и обезжирьте растворителем марки № 646.
- 2 Подготовьте адгезивную ленту. Вырежьте две полосы по длине окружности труб с запасом 50 мм и одну полосу по длине кожуха. Прогрейте торцы труб газовой горелкой до 80-90 °С и наклейте полосы на поверхность. Нужную температуру проверяйте по оплавлению ленты. Также приклейте третий кусок ленты к разогретой поверхности кожуха по продольному стыку.

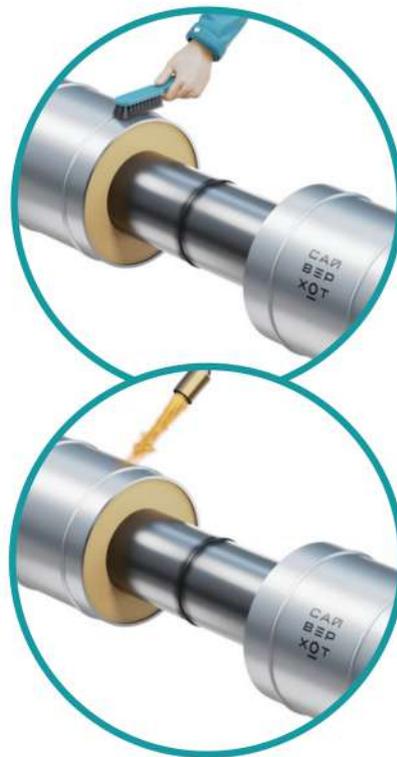

Монтаж оцинкованного кожуха

→ 3 Установите защитный кожух на трубу внахлест, чтобы стык шёл сверху вниз, симметрично относительно краёв, и зафиксируйте его по краям стяжными ремнями. **Прогрейте кожух по соединениям.** По мере прогрева подтягивайте ремни, добиваясь плотного прилегания на стыках. Плотность прилегания определяется по выдавливанию размягчённой адгезионной ленты через щели.

→ 4 В верхней части кожуха просверлите одно заливное отверстие 1 см и два дренажных отверстия 3 мм. Саморезами соедините кожух по всем стыкам через 100-250 мм, на расстоянии от краёв 10-15 мм.



Монтаж оцинкованного кожуха

- 5 Подготовьте оцинкованную пластину размером около 140x50 мм. Заполнение стыка теплоизоляционной массой проводят при нормальной температуре 20-25 °С. При низкой температуре прогрейте стык горелкой. Компоненты ППУ залейте через заливочное отверстие и закройте его приготовленной пластиной.
- 6 Дождитесь выделения пены из дренажных отверстий. Это свидетельствует о заполнении объёма. Через 20-30 минут снимите прикрывающую пластину, удалите излишки теплоизолятора, очистите отверстия. Разогрейте кожух возле заливного отверстия до 80-90 °С. Отрезками ленты 40x40 мм закройте отверстие, а 40x700 мм — продольный стык кожуха. Приложите крышку, прижмите её стяжным ремнём и зафиксируйте по углам четырьмя саморезами.



Монтажный пенопакет — это...

- точная дозировка в условиях стройплощадки — полиол и изоцианат рассчитаны в строгой пропорции для полного заполнения стыка нужного типоразмера
- простота и удобство смешивания
- быстрота вспенивания — реакция происходит в течение минуты

Монтаж пенопакета

Перед монтажом пенопакеты выдерживают при температуре 20+/-1°C не менее 12 часов для предотвращения избытка или недостатка пены

→ Условия проведения работ

- К работам допускаются люди, достигшие 18 лет, прошедшие медосмотр и инструктаж.
- Заниматься монтажом необходимо в спецодежде с применением защитных средств — резиновых перчаток, защитных очков, респиратора.
- Если работа ведется в помещении, обеспечьте вентиляцию.
- В зоне проведения работ с использованием пенопакета должны находиться средства для нейтрализации компонентов ППУ: 5-10% раствор аммиака, 5% раствор соляной кислоты.
- Вы должны быть оснащены аптечкой с необходимыми медикаментами: 5% раствор борной кислоты, 2% раствор питьевой соды, йод, бинт, вата, резиновый жгут.

→ Хранение и утилизация

- Хранить пенопакеты необходимо при температуре от +5°C до +25°C в сухом проветриваемом месте. Исключать попадание прямых солнечных лучей. Исключить механическое воздействие на пакеты.
- Срок годности со дня изготовления — 6 месяцев.
- Использованный пенопакет и отходы пеноматериала могут утилизироваться на общих свалках по согласованию с территориальными органами Госсанэпиднадзора России. Пеноматериал, получаемый в результате смешивания компонентов, не токсичен.

Монтаж пенопакета

- 1 Удалите перемычки и соедините компоненты А и Б растягиванием пенопакета (держите его вверх горловиной).
- 2 Откройте пакет. Для этого открутите, но не выбрасывайте крышку.
- 3 Чтобы заполнить пакет воздухом, потяните за ручки.



Монтаж пенопакета

- 4 Плотнo заверните крышку.
- 5 Переверните горловиной вниз и сверните до образования упругой камеры смешивания. Давление должно быть минимальным, но поддерживающим форму камеры.
- 6 Поверните пенопакет горловиной вверх и смешайте компоненты, энергично встряхивая 20-30 секунд.



Монтаж пенопакета

- 7 Расправьте, хорошо встряхните еще 2-3 раза, затем отверните пробку от горловины.
- 8 Вылейте смесь в полость муфты стыка. Для более полного выливания, сверните и отожмите пакет.



Система ОДК — это...

*ГОСТ 30732-2020 п.4.24:
Изолированные трубы и фитинги
должны быть оснащены
проводниками-индикаторами СОДК*

Система оперативно-дистанционного контроля (СОДК) трубопроводов с пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляцией позволяет удалённо контролировать состояние тепломагистрали, обнаруживать дефекты на ранних стадиях, локализовывать их и проводить замену конкретной секции.

Датчиком дефектов являются два проводника, основной и транзитный, проходящие по всей длине трубопровода внутри теплоизолирующего слоя. **СОДК реагирует на обрыв, замыкание проводников и снижение сопротивления между ними вследствие намокания изоляции.**

Монтаж СОДК

- 1 На торце трубы найдите выходящие из теплоизоляции свёрнутые концы проводников. Пассатижами размотайте их, выпрямите и вытяните их в длину. Определите тип проводов (основной обычно облужен или покрашен). Важно их не перепутать.
- 2 Вырежьте слой ППУ изоляции на торцах труб на глубину 1 см. Это удобно делать ножом или стамеской. Если слой влажный и промокший, удалите всё, что намокло. Это обеспечит хорошее сцепление теплоизоляции стыка с изоляцией трубы.



Монтаж СОДК

- 3 Зачистите поверхность проводов наждачной бумагой, удалив загрязнения, и тщательно обезжирьте их. Это обеспечит хороший электрический контакт и облегчит последующую пайку.
- 4 Теперь с помощью крепёжной ленты примотайте по два держателя проводов с каждой стороны. Ленту наматывайте одним куском в 2 оборота с нахлёстом 10%.



Монтаж СОДК

- 5 Натянув провода, отрежьте бокорезами лишние куски проводника для последующего их соединения «встык».
- 6 Контрольно-монтажным тестером измерьте сопротивление проводников в месте стыка. Сравните полученное значение с расчётным.

Процедуру расчёта можно найти в документах «Измерение сопротивления проводников» и «Сопротивление проводников трубопровода».

Если результат измерения не совпадает с расчётным, придётся проверить предыдущее соединение. Если значения совпадают с данными, рассчитанными по нормативу, то занесите результат измерения в соответствующую графу «Акта проверки СОДК во время монтажа».



Монтаж СОДК

- 7 Аналогично измерьте сопротивление изоляции. Расчётные величины можно получить из документов «Расчёт сопротивления изоляции» и «Сопротивление изоляции трубопровода». При несовпадении измеренного значения с расчётным, устраните дефект на предыдущем стыке. После исправления также запишите результат в «Акт проверки СОДК во время монтажа».
- 8 После проверки электротехнических характеристик необходимо соединить провода. Сначала нужно соединить сигнальный (основной) провод. Возьмите обжимную втулку и вставьте в неё провод первой трубы (слева) на половину длины втулки.



Монтаж СОДК

- 9 Обожмите втулку клещами, используя паз, отмеченный «1,5».
- 10 Вставьте основной провод от второй трубы (справа) во втулку до упора, также обожмите.
- 11 Теперь нужно подготовить соединение к пайке. Для этого нанесите неактивный флюс на обе стороны втулки.



Монтаж СОДК

→ 12 Пропаяйте соединение газовым или электрическим паяльником, используя припой. Обязательно проверьте качество пайки. Припой должен равномерно заполнить втулку, а провода должны надёжно держаться, если потянуть за них.

→ 13 Закрепите провод в пазах держателя. Применять для этого фиксирующую ленту нельзя.

→ 14 Аналогично (пп. 8-13) обработайте транзитные провода.

После проведения всех работ нужно окончательно проконтролировать качество соединений, измерив сопротивление проводников и изоляции, как было описано выше, и занести результаты измерений в «Акт проверки СОДК во время монтажа» в графу «ИТОГО».



БЕЗАВАРИЙНЫХ ВАМ ТРУБОПРОВОДОВ!

saverhot.ru

zakaz@saverhot.ru

8 [800] 505-35-81